



N型

コネクタの付け方


[ハンダ付タイプ]

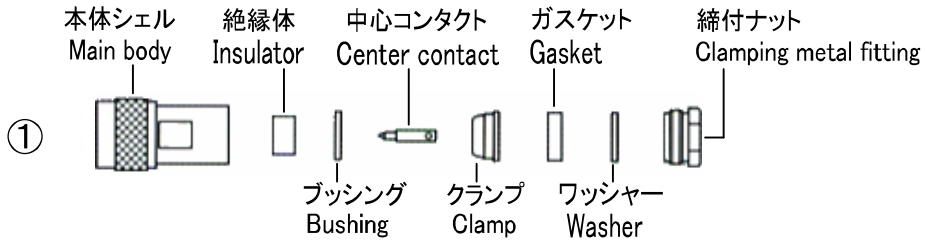

 
本体シェルから締付ナットを外し、
但し、絶縁体、ブッシングは図の順に
本体シェルの中に再び装着する。



 ケーブルへ締付ナット、ワッシャー、
ガスケットの順に通し外部被膜を
aの寸法で切り取る。



 クランプを装着し外部導体をほぐし
折り返して切りそえ、絶縁体をbの
寸法で切り取る。



中心コンタクトを中心導体へ装着し、
C部をハンダ付けする。



④でできたケーブルを本体シェルへ
挿入し締付ナットで固定する。

●数値は参考例です。単位:mm

	a	b	C
NP-3	12.0	6.0	—
NP-5	12.0	6.0	—
NP-8	10.0	5.0	—
NP-10	12.0	5.0	—